


ご使用前の点検


作業台をお使いになる前には、下記の点検を行い、異常のないことを確認してください。また、異常に対して処置のできるものは、正しい処置をした後に使用してください。

1.目で見て、下記の点検をしてください。


- ❶ 天板や踏ざんにグリース・油・泥・雪・水・ペンキなど、滑りやすいものが付いていないか確認し、付いている場合はきれいに拭き取ってください。

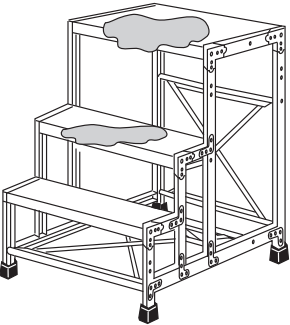


- ❷ 支柱わくに曲がり・ねじれ・へこみがありませんか。ある場合は、**絶対に使わない**でください。必ずご購入の販売店までご相談いただき、新しい支柱わくと交換してください。

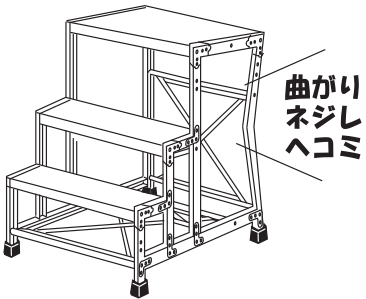

- ❸ 踏ざんに曲がりやネジレ・へこみがありませんか。ある場合は、**絶対に使わない**でください。必ずご購入の販売店までご相談いただき、新しい踏ざんと交換してください。

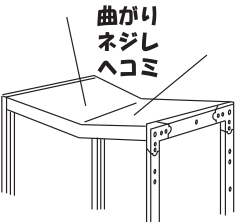


- ❹ 布わくに曲がりやネジレ・へこみがありませんか。ある場合は、**絶対に使わない**でください。必ずご購入の販売店までご相談いただき、新しい布わくと交換してください。

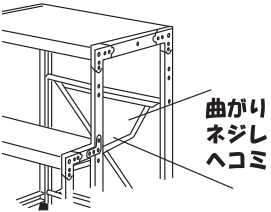


- ❺ 各部の接合部に割れやいちじるしい腐食がありませんか。また、取り付け部品の破損・脱落・変形・摩耗・いちじるしい腐食がありませんか。ある場合は、**絶対に使わない**で廃棄してください。

- ❻ リベット・ねじ・ピンなどのゆるみや抜け落ちがありませんか。ある場合は、**絶対に使わない**で廃棄してください。

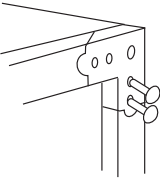


- ❼ 支柱の滑り止めキャップがすり減ったり、外れたりしていませんか。すり減ったり、外れたりしている場合は、**絶対に使わない**でください。必ずご購入の販売店までご相談いただき、新しい滑り止めキャップと交換してください。

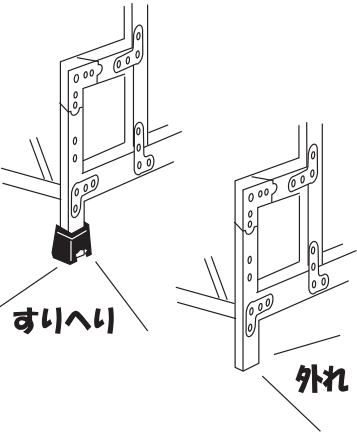

2.下記の箇所を触って点検をしてください。


- ❶ 踏ざんをねじってみて、ガタツキがないか点検してください。ガタツキがある場合は、**絶対に使わない**で廃棄してください。

ガタツキ

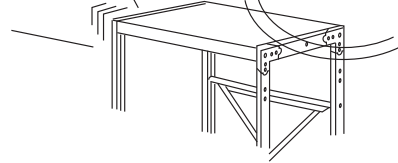

3.ボルト類は、ゆるんでいないか定期的に点検してください。

- ❶ 定期的にゆるんでいないか点検し、ゆるんでいる場合は、増し締めしてください。

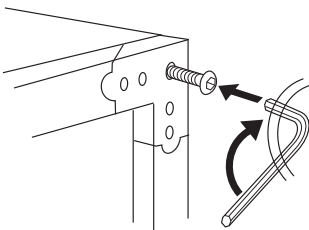

作業台の使いかた


1.設置場所について

- 平坦で安定した場所、滑りにくい地面や床、また作業台が埋もれない場所を選んで設置してください。

- 雨や水のかからない場所、強い風を受けない場所に設置してください。

- 作業台の周囲に危険なものがなく、バランスの良い作業姿勢で使える位置に設置してください。

- 設置後は、作業台にガタツキがないか確認し、ある場合は作業台の位置を移動してガタツキを取り除いてください。

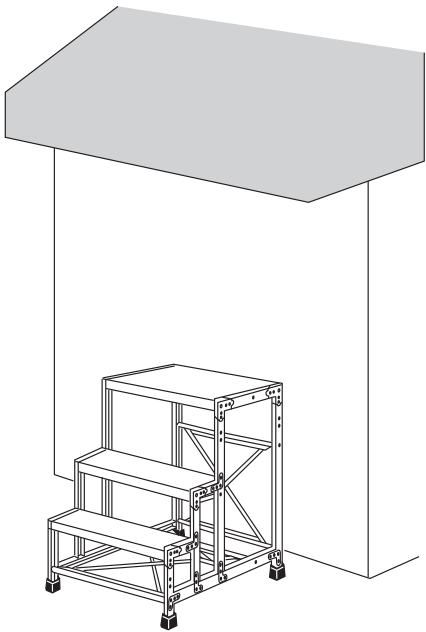

2. 作業台の登りかた・降りかた・作業のしかた



- 屋内では素足、屋外では運動靴など滑りにくいはき物をはいてください。

- 身体の前面を作業台の昇降面に向け、慎重に登り降りしてください。

- 降りるときは、飛び降りずに1段ずつ踏ざんに足を掛けて慎重に降りてください。

- 天板の上で作業するときは、身体が作業台から乗り出さないようにしてください。

- 天板の上に立つときは、身体が天板の中央にくるようにしてください。

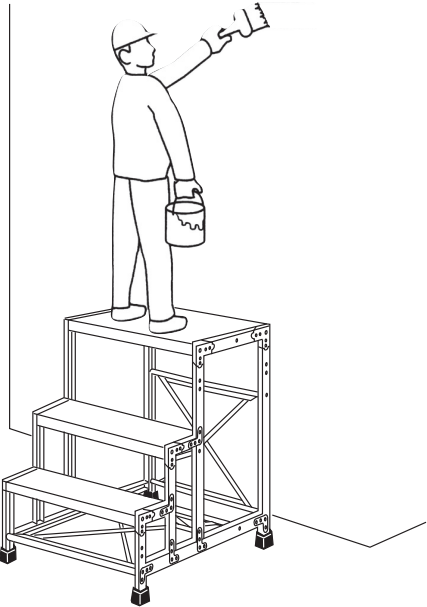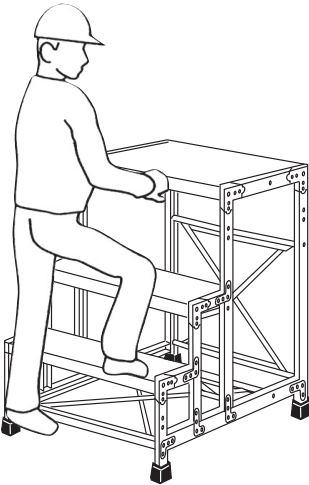

使用後のお手入れと保管のしかた

1.お手入れのしかた

作業台にとって泥・汚水・セメント・石灰・海水は大敵です。いつもきれいにしておいてください。

〈掃除のしかた〉

- ❶ 汚れは、濡れぞうきんなどできれいに拭き取ってください。
- ❷ 汚れがいちじるしい場合は、水洗いした後、乾いた布で拭いてください。
- ❸ 油系の汚れは、クリーナーや洗剤で落とした後、クリーナーや洗剤が残らないように、きれいに拭き取ってください。

⚠ 注意

クリーナーや洗剤を付けたままにしていると腐食の原因になります。

2.保管のしかた

- ❶ 雨や直射日光の当たらない、風通しの良い乾燥した場所を選んで保管してください。

- ❷ 本製品が濡れているときは、十分に乾燥させてから保管してください。

⚠ 注意

- 保管中は、**本製品の上に物を置かないでください。変形の原因になります。**

- **農業やセメント・石灰の近くに本製品を置きますと、化学反応を起こして腐食の原因になりますので、絶対に置かないでください。**



禁止

故障かな?と思ったら(不調診断)

〈現象〉 ● 使ったときに、グラグラする。

点検する箇所	処置のしかた
支柱と踏ざんの接合部に、ゆるみやガタツキがありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。

〈現象〉 ● 大きくガタガタしている。

点検する箇所	処置のしかた
全体に大きく曲がりやねじれがありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。
支柱や踏ざんに、曲がりやへこみなどの変形はありませんか。	ある場合は、使わないで廃棄してください。

- 製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は**絶対にしない**でください。一度変形した本体や金具はいちじるしく強度が落ちており、手直しても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

販売元 株式会社 **山善**

製造元 **ピカ コーポレイション**

ナビダイヤル 0570-064065 ホームページ <https://www.pica-corp.jp>
(窓口/ピカ コーポレイション) 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝除く)

※この取扱説明書の無断転用を禁じます。